

サンプル

本書はサンプル版につき、写真番号と配置図は一致していません。

工事写真帳

工事番号 平成 21 年度 工第 号

工事名 新築工事

工事箇所 1. 様

工期 着手 平成 21 年 5 月 日

竣工 平成 年 月 日

工事施工者

家屋等調査書


調査件名	新築工事に伴う家屋事前調査		調査No	/
家屋等の所有者関係	所在地	町		
	所有者	TEL		
	所有者住所	(所在地に同じ)		
	居住者	(所有者に同じ) TEL		
	入居年月日	H21 年 5 月		
事前調査	立会者			
	所有者 (居住者) (代理人) 調査確認	調査確認印	申し出事項 (有・無)	
	調査年月日	H21 年 5 月 日	調査担当者	今川和利
	調査区分	(精査・概査・門扉・内部辞退・一部辞退・調査辞退)		
家屋等の概要	用途	(専用住宅・連棟住宅・文化住宅・店舗・倉庫・工場・車庫・駐車場)		
	構造	(W) RC・S・LGS 造 2 階建 (瓦) 彩色石綿板・鋼板・スレート 葺・陸屋根		
	設備	波取・浄化槽 (個別・集中) 下水		
	建築年月	H17 年 9 月頃 10日 (建築後約 年)		
	増築年月	年 月頃 (増築後約 年)		
	改築年月	年 月頃 (改築後約 年)		
	屋根補修	年 月頃 (屋根補修後約 年)		
	雨漏	雨漏跡	有・(無)	
	現在の状況	雨漏 (有・無)		
井戸	有	→ 飲用の 有・(無) 水位 (井戸側天から水函まで) m		
	無	その他状況		
備考				

外部損傷箇所調査書

調査番号		1						
建物所有者								
建物所在地		都 町						
所有者住所		同上						
電話番号								
事前調査年月日		平成21年5月 日						
事後調査年月日								
写真番号	場所	事前調査			事後調査			
		損傷の種類	損傷状況		備考欄	損傷の種類	損傷状況	
No. 1		現況						
No. 2		現況						
No. 3	塀	現況						
No. 4	塀	現況						
No. 5	土間	クラック	W=1.0mm	全幅				
No. 6	土間	クラック	W=1.0mm	全幅				
No. 7	土間	クラック	W=1.0mm	全幅				
No. 8	土間	現況						
No. 9	塀	現況						
No.10	塀	現況						
No.11	塀	クラック	W=0.1mm	L=10cm				
No.12	土間	現況						
No.13	床・タイル	現況						
No.14	床・タイル	現況						
No.15	門扉	良好						
No.16	塀	現況						
No.17	門扉	良好						
No.18	外壁	現況						
No.19	外壁	現況						
No.20	外壁	現況						
No.21	外壁	現況						
No.22	塀	クラック	W=0.2mm	全高				
No.23		現況						
No.24		現況						
No.25		現況						
No.26	塀	現況						
No.27	塀	現況						
No.28	塀	現況						
No.29	塀	クラック	W=0.1mm	L=11cm				
No.30	塀	クラック	W=0.1mm	L=11cm				
No.31	塀	クラック	W=0.1mm	L=11cm				
No.32	塀	クラック	W=0.1mm	L=11cm				
No.33	塀	クラック	W=0.1mm	L=11cm				
No.34	塀	クラック	W=0.1mm	L=11cm				
No.34	外壁	現況						
No.35	外壁	現況						
No.36	外壁	現況						
No.37	外壁	現況						

内部損傷箇所調査書

調査番号	1						
建物所有者							
建物所在地	郡 町						
所有者住所	同上						
電話番号							
事前調査年月日	平成21年5月 日						
事後調査年月日							
写真番号	場所	事前調査			事後調査		
		損傷の種類	損傷状況		備考欄	損傷の種類	損傷状況
No. 1		現況					
No. 2		現況					
No. 3		現況					
No. 4		現況					
No. 5	壁	隙間	W=0.4mm	L=3cm			
No. 6	壁	剥離		L=60cm			
No. 7		現況					
No. 8	壁	現況					
No. 9	天井	剥離	W=1mm				
No. 9	天井	現況					
No. 10	壁	隙間		全高			
No. 11	壁	剥離		L=15cm			
No. 12		現況					
No. 13		現況					
No. 14		現況					
No. 15	壁	目地切れ	W=0.8mm	L=110cm			
No. 16	壁	現況					
No. 17	壁	隙間		全周			
No. 18	壁	隙間		全周			
No. 19		現況					
No. 20	壁	隙間	W=0.3mm	全高			
No. 21		現況					
No. 22		現況					
No. 23		現況					
No. 24		現況					
No. 25		現況					
No. 26	壁	隙間		全周			
No. 27		現況					
No. 28		現況					
No. 29	壁	隙間	W=0.3mm	全周			
No. 30		現況					
No. 31		現況					
No. 32		現況					
No. 33		現況					
No. 33	壁			全高			
No. 34		現況					
No. 35		現況					
No. 36	壁	剥離		L=15cm			

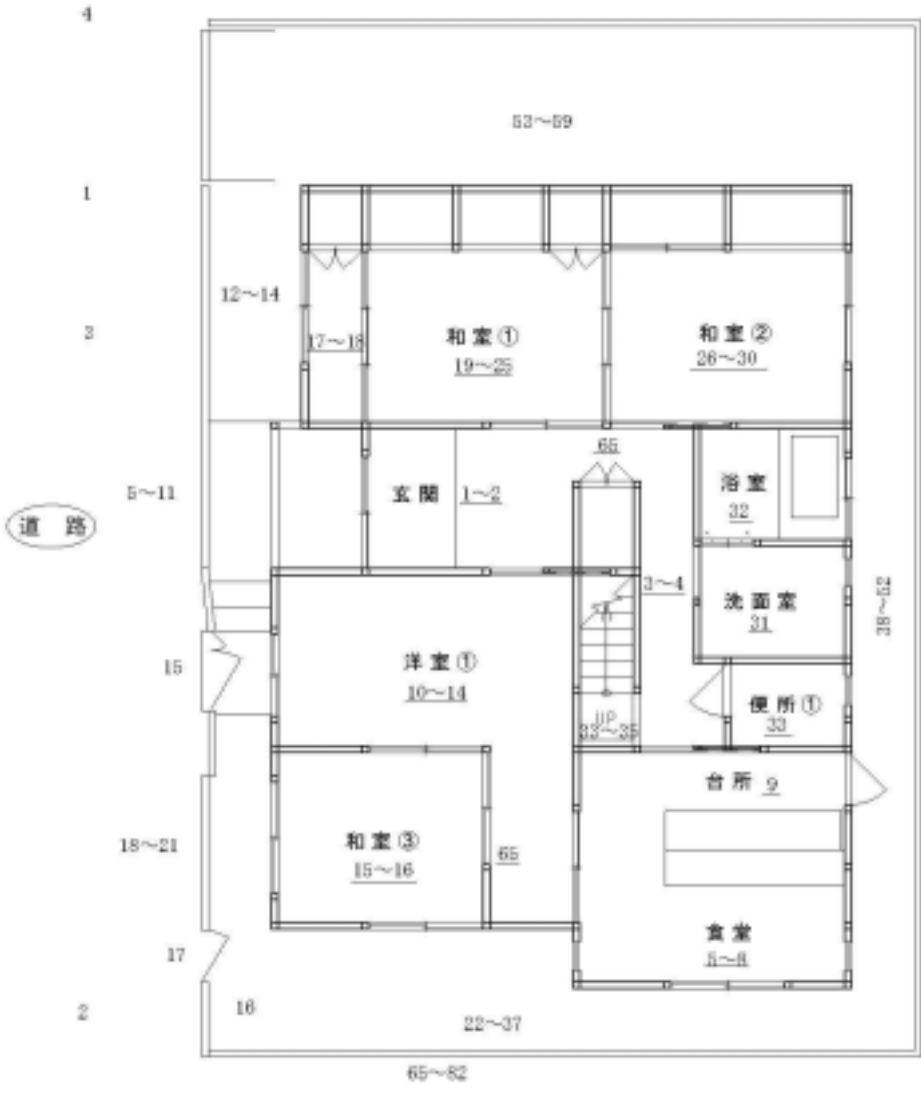

工事例

配置図・1階 平面図

1~ 外部損傷調査番号	図面名称	配置図・平面図	縮尺	1 / 100
1~ 内部損傷調査番号	調査年月日	平成 21 年 5 月 日		
P1 水準測定調査番号	請負者	株式会社 産業工学研究所		



No. 4

外部

塀

現況



No. 5

外部

土間

クラック

W=1.0mm

全幅



No. 6

外部

土間

クラック

W=1.0mm

全幅



No. 7

外部

土間

クラック

W=1.0mm

全幅



No. 8

外部

土間

現況



No. 9

外部

塀

現況



No. 42

外部

塀

隙間

W=4mm

全高



No. 43

外部



No. 44

外部

土間

隙間

W=0.5mm

L=110cm



No. 87

内部

チリ切れ

W=0.3mm

全高



No. 88

内部

現況



No. 89

内部

亀裂

W=0.3mm

全高



No. 123

内部

現況



No. 124

内部

柱傾斜 南5.0mm

西1.0mm



No. 125

内部

柱傾斜 南3.0mm

西1.0mm

